

CRITICAL INSTRUCTIONS

Application: **Isuzu Trooper 3.0LD**



Part Number:
VICF
VF430015
VL430015

LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- **Avis de remplacement des joints de crépine d'huile**

Modification du moteur Isuzu à effectuer pour éviter la casse du turbocompresseur

En raison du durcissement d'un joint flexible sur le tuyau d'aspiration d'huile vers la crépine dans le carter, la pompe à huile aspire un mélange d'air et d'huile provoquant une réduction de la pression d'huile. Cela endommage le turbo.

La modification ne doit être effectuée qu'une seule fois. Le numéro de pièce Isuzu mis à niveau est 8971377980

Le puisard doit être retiré pour effectuer la modification. Avant de remplir le puisard une fois les travaux terminés, il est important de laisser au mastic suffisamment de temps pour prendre. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la pénétration de produit d'étanchéité dans les galeries d'huile du turbocompresseur, causant de graves dommages.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au fournisseur de cet appareil avant de commencer tout travail

