

# CRITICAL INSTRUCTIONS

Application: Mercedes Sprinter



Part Number:  
10009880036/  
10009880036E  
10009880074/  
10009880074E

LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

## • Tuyaux et supports nécessaires lors du remplacement du turbo

Lors du remplacement d'un 10009880008/10009880008E (produit entre septembre 2008 et décembre 2010, monté sur le moteur 30468350) par un 10009880036/10009880074, des composants supplémentaires sont nécessaires et doivent être achetés directement auprès du concessionnaire principal :

Durite d'air de suralimentation A9065285082 ou -5182\*

Durite de liquide de refroidissement A9065011482


Support A6510962940

Support A6510963040

Vis (3x) N 910143 006001

\*Utilisez -5182 si le véhicule a les codes d'équipement en option H08, N63 ou HK4

Cela est dû à une différence géométrique entre les deux produits et sans les produits complémentaires, le turbo de remplacement ne pourra pas être monté.

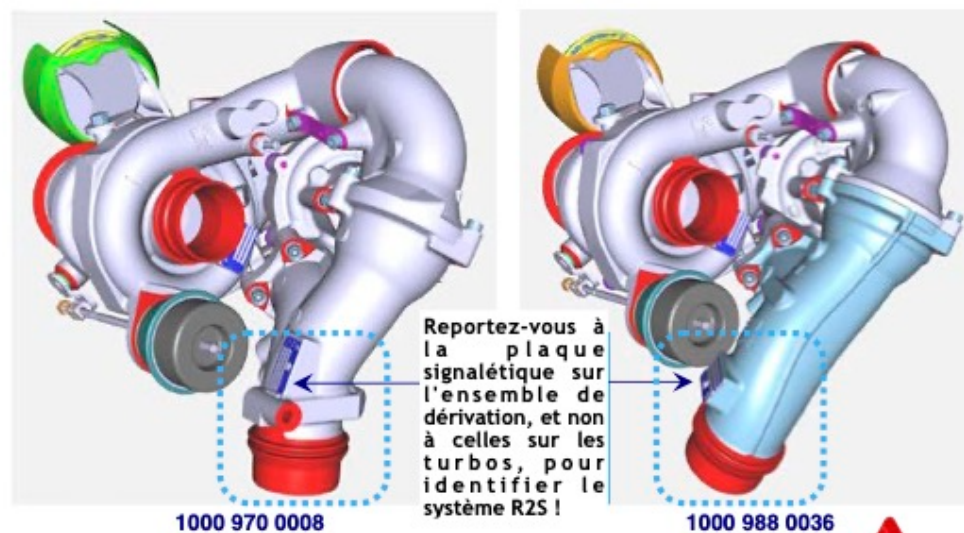

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au fournisseur de cet appareil avant de commencer tout travail

